CLIPPEDIMAGE= JP402278872A

PAT-NO: JP402278872A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02278872 A

TITLE: IMAGE SENSOR

PUBN-DATE: November 15, 1990

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

FURUHASHI, SADAHISA

FURUTA, TORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

IBIDEN CO LTD

COUNTRY N/A

APPL-NO: JP01101156

APPL-DATE: April 20, 1989

INT-CL_(IPC): H01L027/14; H04N005/335
US-CL-CURRENT: 257/433,257/434 ,257/778

PURPOSE: To facilitate manufacturing steps by connecting a sensor chip to a substrate of one side of a through-hole formed at the substrate by a flip chip bonding, or disposing a cover glass on the substrate of the other side of the hole.

CONSTITUTION: A solder bump 14 for flip chip bonding a sensor chip 80 to one side face of a through-hole 11 is formed on a substrate 10, and the chip 80 is flip chip bonded. A cover glass 84 prevents dusts, moisture, etc., from invading into the chip 80, and is made of a transparent glass, plastic plate. The glass 84 is disposed at the hole side of the chip 80, and provided on the top of the chip 80. The chip 80 is externally sealed with epoxy resin, etc., and the substrate 10 is formed of 'celcon(R)' in which porous ceramics are immersed with resin, an alumina plate, etc. Thus, manufacturing steps are facilitated, no dust is accumulated, and noise based on an optical reflection is not generated.

COPYRIGHT: (C) 1990, JPO&Japio

01/15/2002, EAST Version: 1.02.0008



⑩日本国特許庁(JP)

① 符 出 願 公 開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-278872

Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)11月15日

H 01 L 27/14 H 04 N 5/335

Z 8838-5C

7377-5F H 01 L 27/14

岐阜県大垣市神田町2丁目1番地

D

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

◎発明の名称 画像センサー

②特 頭 平1-101156

②出 願 平1(1989)4月20日

@発明者 古橋 貞久

岐阜県大垣市青柳町300番地 イビデン株式会社内

@発明者 古 田 徹

岐阜県大垣市青柳町300番地 イビデン株式会社内

勿出 願 人 イビデン株式会社

份代 理 人 弁理士 高橋 祥泰

明福書

1. 発明の名称

西像センサー

2. 特許請求の範囲

基板に貫通孔を設け、接貫通孔の一方側の基板の上にセンサーチップをフリップチップボンディングにより接続し、また質通孔の他方側の基板上もしくは貫通孔内にはカバーガラスを配設したことを特徴とする画像センサー。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、CCDカメラ等に用いる画像センサーに関する。

〔從来技術〕

従来の画像センサーとしては、第7図に示す税 層セラミックパッケージ型の画像センサー9と第 8図に示すサーディップパッケージ型の画像セン サー7とが知られている。

上記第7図に示す画像センサー9は、画像セン

サーの基板90の上方周縁にセラミック枠体Yを 積階し、複枠体Yの下枠91で囲まれる基板90 上にCCD(charge Coupled D evice)センサー等の画像検出用のセンサー チップ80を接着してなる。また、上記セラミッ ク枠4Yは、上方に至るに従って順に開口部が大きくなる、下枠91、中枠92、上枠93、最上 枠94を積層し、基板90と一体的に焼結したものである。

そして、上記基板90上のセンサーチップ80は、下枠91上に設けた導体回路96に、ワイヤー81により電気的に接続する。この接続は、ワイヤーボンディングにより行っている。また、中枠92上には、センサーチップ80上に設けたカラーフィルター82の上方周縁部を置うように、遮光板83を敬置、接着する。そして、上枠93上には、カバーガラス84を敬置、接着する。また、基板90及び枠体Yの側面には、導体回路96に接続したリードフレーム95を設ける。

一方。第8図に示す西像センサー1は,セラミ

ック基板70の上方間操 を敬置すると共に、両者の間にリードフレーム7 5の上方部751を挟持し、これらを低酸点がラ スで接合したものである。そして、基板70上に は、センサーチップ80を敬置接着する。そして、 該センサーチップ80とリードフレーム75の上 方部751との間は、ワイヤーボンディングによ りワイヤー81を電気的に接続する。また、枠体 77上にはカバーがラス84を載置し接着する。

(解決しようとする課題)

しかしながら、前記第7回に示した画像センサータにおいては、基板90とセラミック枠体Yとの接合に当たっては、基板90上に前配の小さな下枠91~最上枠94の4段を順次積層し、これらを加熱焼成して一体的に焼結している。その下の焼き縮みが生じ、積層厚み、寸法に、200~300ヵmのバラツキが発生する。周知の如く、画像センサーにおける前配センサーチップ80、遮光板83の位置、高さなどの寸法は、その互いの位置合わせの点から、正

度を低下させる。

また、前記いずれの画像センサー3、7も、センサーチップと基板との間は、ワイヤーボンディングによるワイヤー81により接続している。そのため、該ワイヤー81により光が反射し、画像ノイズを生ずるおそれがある。

本発明は、かかる従来の問題点に鑑み、基板と センサーチップとの間の位置合わせ等の製造工程 が容易で、塵が溜まらず、また光反射に基づくノ イズの発生がない画像センサーを提供しようとす るものである。

(課題の解決手段)

本発明は、基板に貫通孔を設け、該貫通孔の一方側の基板の上にセンサーチップをフリップチップボンディングにより接続し、また貫通孔の他方側の基板上もしくは貫通孔内にはカバーガラスを配設したことを特徴とする画像センサーにある。

本発明において注目すべきことは、基板に貫通 孔を設け、センサーチップはフリップチップボン ディングにより基板に搭載したことにある。 確でなければならない。

そこで、従来は、上記焼成後に、研摩などにより、寸法関係を調整していた。そのため、従来は、 位置合わせ作業が困難であり、また研摩等のため にコスト高となっている。

また、前記第8図に示した画像センサーではおいては、枠体17は1つであり、また基版10にガラス接合するものであるため、前配の画像センサー9のごとき小さな枠を4段も積層し、焼成する等の作業もなく、コスト的には安くなる。しかし、上記のごとく、基版10、枠体17、リードフレーム15をガラス接合する時に合わせズレを生じ、これらの位置関係にパラツキを生ずる。

また、上記いずれの画像センサー9、7も、基版の上面を枠体Y又は77で囲み、その凹所内にセンサーチップ80搭載するものであるから、センサーチップ80桁載前においてこの凹所内に庭が溜まり易く、また洗浄によっても飲み口程度の小さな塵を除去し切れない。かかる塵は、センサーチップ80にとって大敵であり、面像後出榜

上記基板には、上記賃運孔の片面にセンサーチップをフリップチップボンディングするための、 半田パンプを形成する。そして、該半田パンプに センサーチップをフリップチップボンディングす る。上記賃運孔は、搭載すべきセンサーチップよ り若干小さい関口部である。

また、上記カバーガラスは、ほこり、湛気等が センサーチップ内に侵入することを防止するため のものであり、通常は透明なガラス、プラスチッ クス板を用いる。そして、譲カバーグラスは、セ ンサーチップの買達孔側に配設する。該配設は、 第1図に示すごとく基板上とすること、或いは、 センサーチップ直上とすることなどにより、セン サーチップの上方部に設ける。

また、上記のごとく搭載したセンサーチップの 外方は、エボキシ樹脂等により樹脂針止すること が好ましい。また、基版は、セラミック多孔体に 樹脂を含设させたセラコム(イビデン株式会社 製)、アルミナ版等により構成する。また、セン サーチップとしては、CCD型、MOS型、CP D型、SIT型などがあ

(作用及び効果)

本発明の画像センサーにおいては、基板における質温孔の一方側にセンサーチップを、フリップ チップボンディングするので、両者は半田パンプ を介して接合すれば良く、基板とセンサーチップ との位置合わせが容易である。

また、本発明では、上記のごとくフリップチップポンディングを行い、前記従来のごとくワイヤーボンディングによる接続は行わないので、ワイヤーの光反射による画像ノイズを生ずることがない。また、そのために遮光板を省略することも可能である。

また、基板に貫通孔を設けているので、従来のごとく基板上に選が溜まることがない。

また、基板における貫通孔の一方側にセンサーチップを、また数センサーチップの前記貫通側にカバーガラスを配置するので、前記従来の画像センサーに比して、全体の厚みを薄くすることもできる。即ち、従来は基板の一方側のみにセンサー

基板10の上面には、第2回に示すごとく、カバーガラス8-4の配置部分の外側に、導体回路13が設けられている。基板10の下面には、第3回に示すごとく、センサーチップ80の配置部分に半田バンプ14が設けられ、更に導体回路12が設けられている。

上記フリップチップボンディングは、センサーチップ80の接点と、基板の導体国路論部に設けた半田バンプ 14との間で行っている。また、第1回に示すごとく、基板10の両側面にはリードフレーム15を設け、基板10の両面に設けた導体回路12、13と電気的に接続する。また、センサーチップ80の外側面は、エポキシ系樹脂16により樹脂封止する。

上記センサーチップ80としては、CCDセンサーを、基板10としては前記セラコムを用いた。次に、上記画像センサー1を製造するに当たっては、第4A図~第4F図に示す前工程と、第5A~第5D図に示す搭載工程とを行なう。

上記前工程は、センサーチップ80等を搭載す

チップ、カバーガラスを配置して (第7図、第8図参照)ので、画像センサー全体が背の高いものとなっているが、本発明ではリードピンが伸びる基板裏面側にセンサーチップを設けるので、、 画像センサー全体が薄くなる。

従って、本発明によれば、位置合わせ等の製造 工程が容易で、画像ノイズの発生がなく、また基 板に塵の複習もない。しかも薄型の画像センサー を提供することができる。

(実施例)

第1実施例

本発明の実施例にかかる画像センサーにつき。 第1図~第5 D図を用いて説明する。

本例の画像センサー1は、第1図~第3図に示すごとく、基板10に質適孔11を設け、該賃達孔11の下方側の基板10上に、センサーチップ80を、半田パンプ14を介してフリップチップポンディングにより接続し、また賃達孔の上方側の基板10上にはカバーガラス84を接着したものである。

る前の工程で、まず第4団に示すごとく、セラコム型の基板10の両面に網層120、130を設けた網張積層板を準備する。そして、第4日団に示すごとく、该基板10の網層120、130をエッチング処理して源体回路12、13を形成する(パターン形成)。次に第40団に示すごとく、基板10の下側の源体回路12に、半田バンブ形成用のソルダレジスト140を設ける。

次に、第4日図に示すごとく、上記導体回路1 2よりも内方部分の基板を中抜きして貫通孔11 を穿設する。接中抜きは切削(ルーター加工、超 音波切削機)、パンチングなどにより行なう。そ して、第4日図に示すごとく、基板10の外形切 断を行いパッケージとする。 ごとく、センサーチップ80等を搭載する。

即ち、第5A図に示すごとく、前記パッケージ を130~300℃に加熱し、基板10の下側の 半田パンプ14にセンサーチップ80の接点を合 わせて、両者を熱圧者し、フリップチップポンデ ィングを行なう。次に第5B図に示すごとく,セ ンサーチップ80の外側にエポキシ系樹脂16を コートし、樹脂ポッティングを行なう。そして、 第5C図に示すごとく、基板10の上面にカバー ガラス84を接着する。なお、必要に応じて、セ ンサーチップ80上にカラーフィルター。 端光板 等を配設しても良い。

次に、第5D図に示すごとく、基板の導体回路 12.13に、Fクリップ状のリードフレーム1 5を接続する。なお,腹リードフレーム15は必 嬰により設ければ良く、上配のごときPクリップ。 或いはピン立て、LCCのごとき側面スルーホー ルであっても良い。

本例の画像センサーは、上記のごとく構成され

センサーチップ80をフリップチップポンディン グし、次いではセンサーチップ80の上に貫通孔。 11個からカバーガラス84を嵌め込んで製造す。 る。しかして、センサーチップ80とカバーガラ スとの間は、透明なソルダーレジスト85等にて 接着する。

本例の画像センサーによれば、センサーチップ 1...画像センサー。 80とカバーガラス84との間がソルダーレジス ト85で接着されているので、西像センサー上に 塵が溜まることがない。また、そのために両者間 に温気が入り、センサーに曇りを生ずることもな 41.

また、カバーガラス80が貫通孔11内に嵌め 込まれているので、直像センサー全体が薄くなる。 その他第1実施例と同様の効果が得られる。

4. 閉面の簡単な説明

- 第1図~第5D図は第1実施例にかかる画像セ ンサーを示し、第1回はその断面図、第2回は基 版の上面を示す終視図、第3図は落板の下面を示 す斜視図、第4A図~第4P図は前工程を示す説

四~第5D図に示す 、 ているので、基板10とセンサ ガラスとの位置合わせが容易である。

> また、センサーチップはフリップチップポンデ ィングしているので、その接合時の位置合わせ及 び接合は容易である。

また、フリップチップポンディングしているの で、従来のごとく、センサーチップ80の上方に ワイヤー等の障害物がなく、該ワイヤーの光反射 による西側ノイズを生じない。

また、基板は貫遷孔11を有するので、塵の漆 留がない。更に、センサーチップ80とカパーガ ラス84とは、基板10の両側に分けて配設した ので、全体が薄くなる。

第2実施例

本例の面像センサーは、第6図に示すごとく。 第1実施例に示した西像センサーにおいて、カバ ーガラス84の配数位置をセンサーチップ80の 直上としたものである。その他は、第1実施例と 同様である。

弾ち、旅首像センサーは、基板10の下面側に、

明団、第5A~第5D団は落板にセンサーチップ 等を搭載する工程を示す説明図。第6図は第2実 施例にかかる西像センサーの新国図。第7回は従 来の画像センサーの新画図。第8図は他の従来の 画像センサーの新麗園である。

10... 蒸収.

11.. 質過孔.

12,13... 導体回路.

14... 半田パンプ,

70.90...基板,


80... センサーチップ.

84. . カバーガラス。


出職人 イビデン株式会社

代理人

弁理士

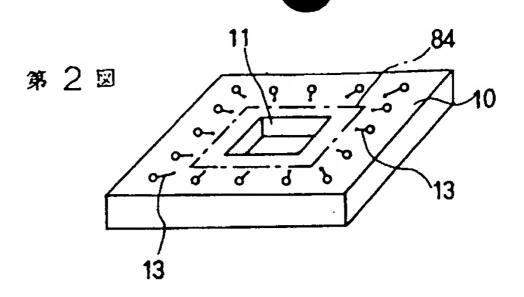

第1 図

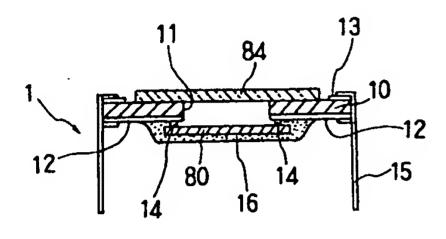

第3図

